

## 구조전문위원회 (서면)심의 주요결과

• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’ 표시를 합니다.

운영기관	울산광역시 북구 건축주택과	심의일자	2023. 12. 11. ~ 12. 18.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타		
건축주	현대○○○(주)		
대지현황	대지위치 : 울산광역시 북구 양정동		
	지번 : 92-2번지	관련지번 : 명촌동 25-3번지 43필지	
	대지면적 : 806,608㎡	용도지역 : 일반공업지역, 울산미포국가산업단지	
건축물현황	건축면적 : 629.08㎡	건폐율 : 0.077%	층수 지하 : 층 / 지상 : 1층
	주용도 : 공장	구조 : 일반철골구조	세대수(호)/동수 : 세대 / 1동
	최고높이 : 8.9m	용적률 : 0.077%	연면적 : 629.08㎡

	구 분	주요 심의결과
심의내용	종합의견	<p>1. 캐노피가 가설시설로 분류되더라도 신축되는 캐노피의 규모와 존치 기간을 생각했을 때 구조검토가 면밀히 되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구조안전 및 내진설계 확인서에 오타가 많으므로 재작성 바람</li> <li>- KBC2009 기준의 지역계수 S는 KDS 2019 기준에서 지진구역계수 Z로 변경되었으므로 해당 문구 수정바람</li> <li>- 울산 지진구역계수 Z와 위험도계수 I를 곱한 유효지반가속도가 0.22에 해당하고 국가지진위험도에서의 유효지반가속도는 0.18에 해당함. 이에, 현재 울산 지역 내 내진설계는 유효지반가속도 값을 0.20 이상 적용함을 원칙으로 하고 있으므로 재검토 바람</li> <li>- 구조물의 고유치 분석에 따른 진동모드가 누락되어 있음. 기본 진동모드 중 비틀림모드가 1차 모드에서 발생하지 않도록 조치바람</li> <li>- 6개의 기둥 단면크기는 300×300×10×15이고 높이는 6m를 넘는 매우 세장한 기둥임. 장스팬 구간의 길이는 약 20m에 해당하여 층 전체의 비틀림 발생의 우려가 있으며, 횡변위 발생 시 기둥의 2차효과(P-△ 효과)에 의한 모멘트 증폭도 나타날 수 있는 상황 이므로 기둥 및 골조에 대한 안정성(stability) 검토 바람</li> <li>- 누락된 부재 설계 및 접합부 설계 검토결과 포함 바람</li> </ul> <p>2. 풍하중 및 적설하중 등 설계하중은 현행기준을 적용할 것 (KDS 41 12 00)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지상적설하중 2)항에 의거 1.0KN/㎡</li> <li>- 설계풍하중 5.5.2 38m/s (36m/s 적용되어 있음)</li> <li>- 주골조용 활하중 저감 3.6.1에 의거 (0.6≤Lr) 0.6KN/㎡ 이상 (0.5KN/㎡ 적용되어 있음)</li> <li>- 중도리(purlin)설계시 활하중 1.0KN/㎡ 적용하고 현행설계코드로 검토할 것(0.5KN/㎡ 적용되어 있음)</li> </ul>

		<p>3. 골조의 사용성을 검토할 것</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 풍하중에 대한 해석근거가 미제시되었고 변위 등 사용성에 대한 안전성을 검토할 것</li> </ul> <p>4. 부재설계근거를 제시할 것(기둥, 보 등)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지붕은 트러스로 설계되어 있으나, 기둥은 단일부재로 검토되어 있어 횡변위 등 구조안정성을 재검토 할 것</li> </ul> <p>5. 적용된 구조기준이 KBC2016으로 되어 있음, KDS 2022 기준 적용, 재검토 바람</p> <p>6. X2열/Y2열 기둥 기초의 경우 풍하중 부압 조건에 대해 인발에 대한 안전성 검토가 필요해 보임, 확인바람</p> <p>7. 각 부재별 접합부 설계 근거 작성 바람</p> <p>8. 구조안전확인서를 재검토바람(글씨가 깨졌음)</p> <p>9. 설하중 적용시 환경사라면 1KN/m<sup>2</sup> 이상을 고려하기 바람</p> <p>10. 풍하중 적용시 기본풍속은 지도에 표기하여 정확하게 산정바람</p> <p>11. 기초검토시 인발이 작용할 것으로 판단되는데(고정단 가정) 소구경 회전식 강관파일로 어떻게 저항하는지에 대하여 설명바람</p> <p>12. 인발저항에 맞는 기초배근이 적절하게 이루어 졌는지 설명 바람</p> <p>13. 말뚝의 직경이 일치하지 않습니다. 소구경 회전식 강관파일의 재원을 보면 좋겠습니다. 기성 제품이라면 지지력에 대한 성과 표도 있으면 좋겠습니다.</p>
--	--	--

<p>심의결과</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 원안 의결    <input type="checkbox"/> 조건부 의결    <input type="checkbox"/> 재검토 의결    <input type="checkbox"/> 부결 </p> <p>※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결</li> <li>• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 추가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결</li> <li>• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결</li> <li>• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)</li> </ul>
-------------	--